



HAL
open science

Reinforced PerfluoroSulfonic Acid membrane degradation in defective anode PEMFC

Corine Bas, Marie Crouillere, Florence Dubelley, Marian Chatenet, Laetitia Dubau, Y Bultel, Salah Touhami, Olivier Lottin, Assma El Kaddouri, Julia Mainka, et al.

► To cite this version:

Corine Bas, Marie Crouillere, Florence Dubelley, Marian Chatenet, Laetitia Dubau, et al.. Reinforced PerfluoroSulfonic Acid membrane degradation in defective anode PEMFC. 2ème REUNION PLENIERES de la Fédération HYDROGENE (FRH2) du CNRS, May 2022, Aussois, France. hal-03710637

HAL Id: hal-03710637

<https://hal.science/hal-03710637>

Submitted on 30 Jun 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Dégradation de la membrane perfluorée renforcée en présence d'un défaut de la couche anodique dans une pile à combustible PEMFC



C. Bas, M. Crouillère, F. Dubelley, M. Chatenet, L. Dubau, Y. Bultel



S. Touhami, O. Lottin, A. El-Kaddouri, J. Mainka, J. Dillet




O. Chadebec, G. Cauffet



C. Nayoze-Coyne, F. Micoud, S. Rosini


➤ Défaut dans les couches catalytiques à l'origine de la faible durabilité des piles*

- Cross-over des gaz (H_2/O_2)
- Formation radicaux peroxyde
- Amincissement localisée de la membrane**

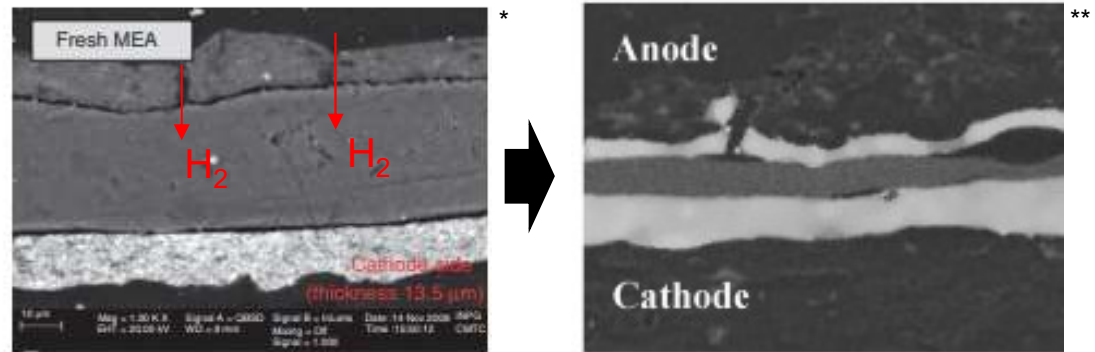

➤ Dégradation membrane***

- Formation radicaux peroxyde
 - ✓ « Unzipping »
 - ✓ Dégradation chaine latérale

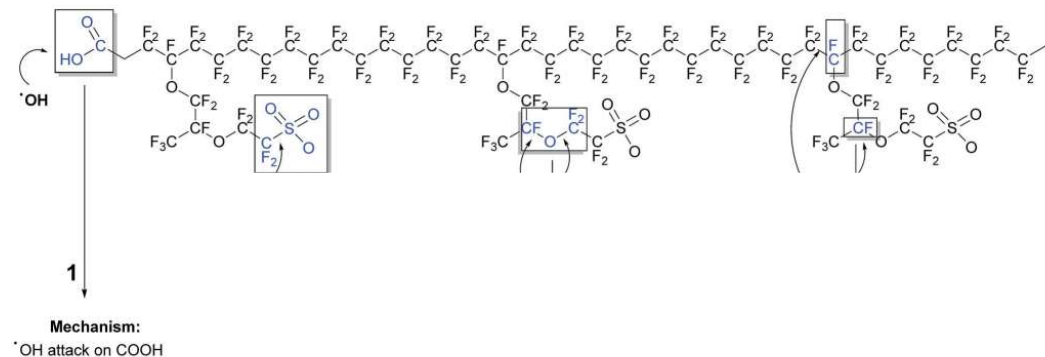

➤ **Objectif du projet : Etude de la propagation de ce défaut**

*L. Dubau, et al. *WIREs Energy and Environ.* **2014**, 3, 540

Tavassoli, A, et al. *Journal of Power Sources*, **2016, 322


***M.Zaton, et al. *Sustainable Energy Fuels*. **2017**, 1, 409



- Manque de couche anodique
- Etude de 2 défauts
 - sortie H₂
 - entrée H₂




- Electrochimique
- Morphologique
- Chimique

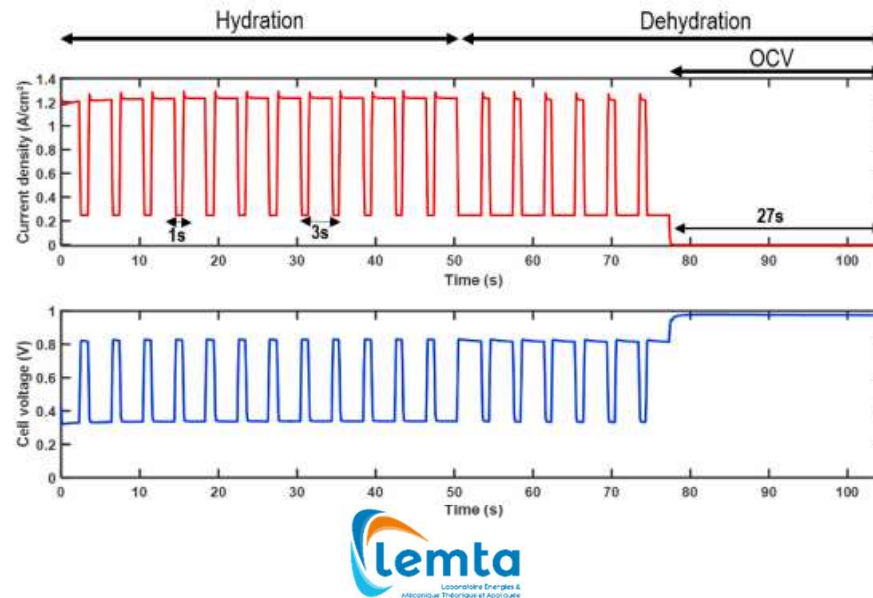


➤ **Objectif du projet : Etude de la dégradation de la membrane (et de la propagation) induite par un manque de couche anodique**

Echantillon | Cellule modèle

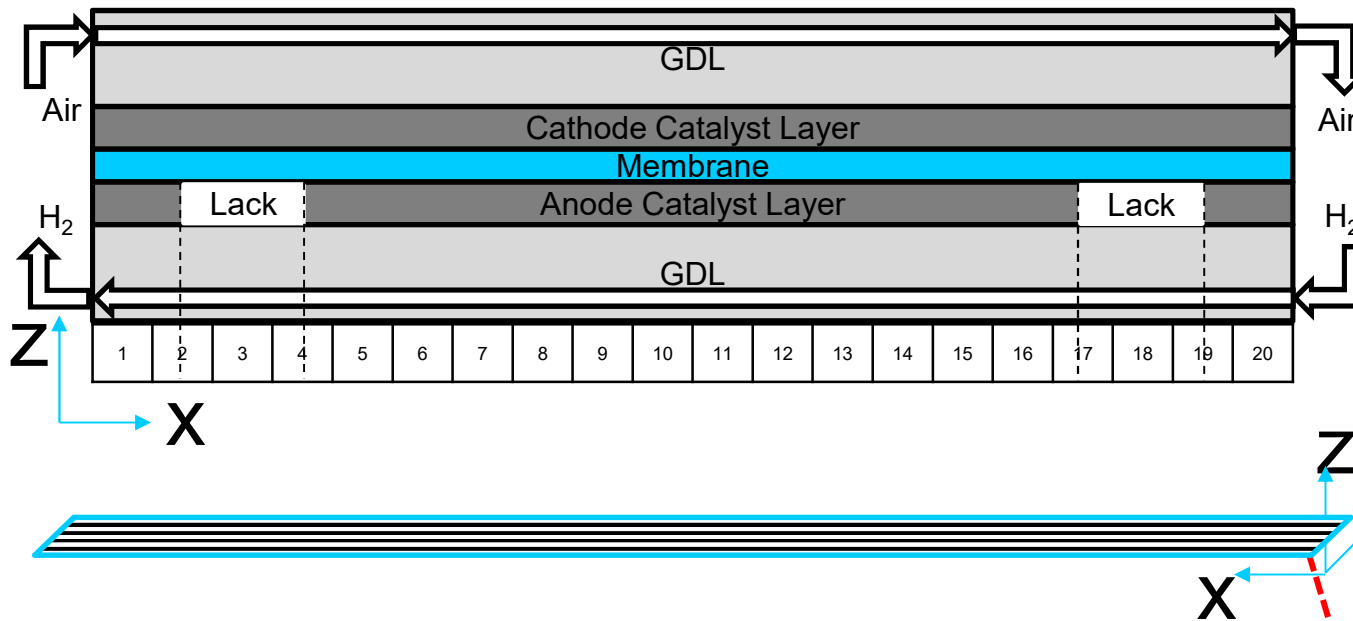


GDL : Fibres de carbone
 Cathode : 0,3 mg Pt/cm²
 Membrane : Tri-couche renforcée
 Anode : 0,1 mg Pt/cm²

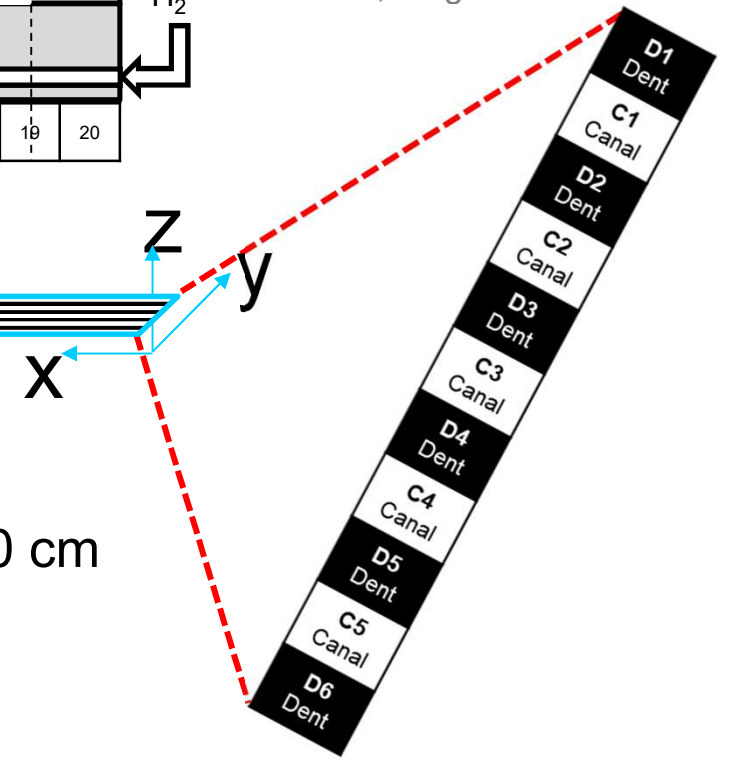



- Défaut 2 cm sur longueur totale AME 30 cm
- Vieillessement accéléré AME * (240h)

Anode - before transfer on the membrane

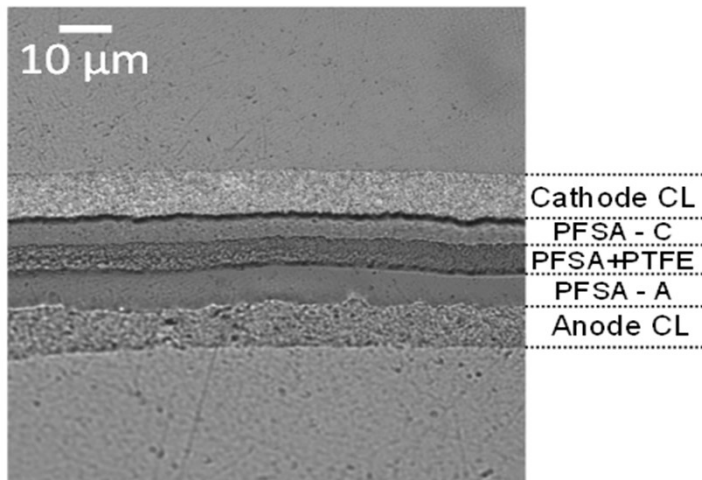





Hydrogen outlet

Hydrogen inlet

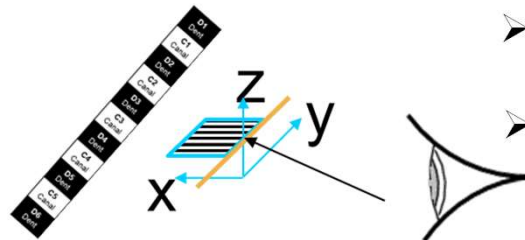
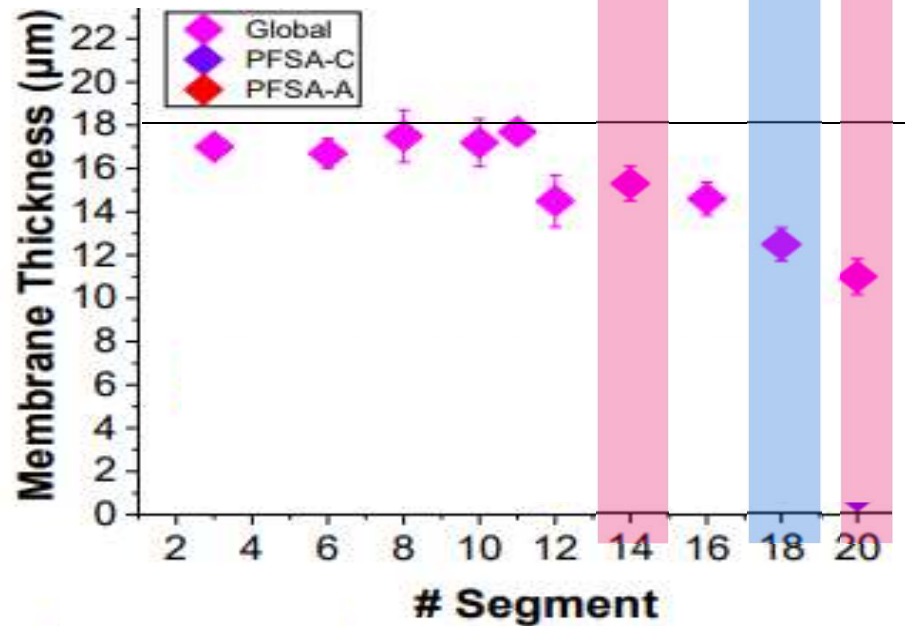


- Amincissement localisée
- Côté cathode
- Propagation des défauts


Etude microscopique | mesure localisée de la dégradation

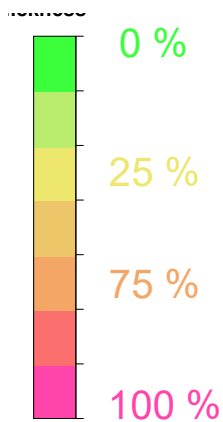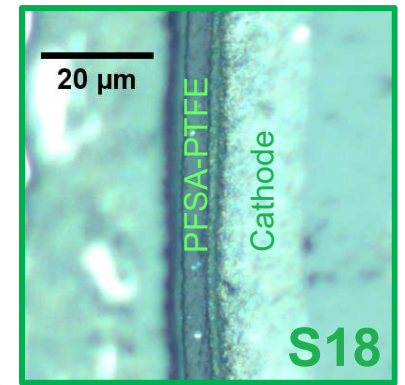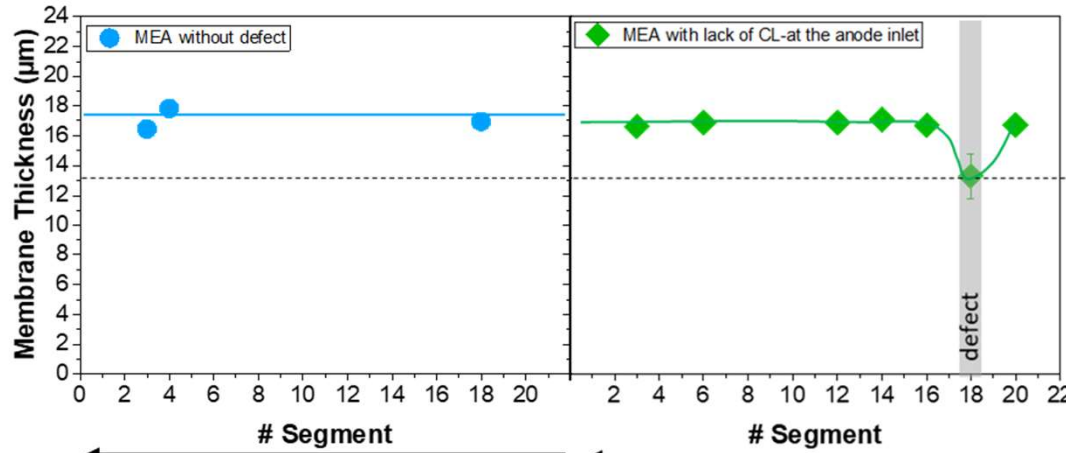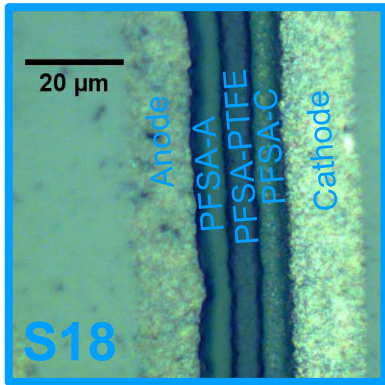



% de dégradation

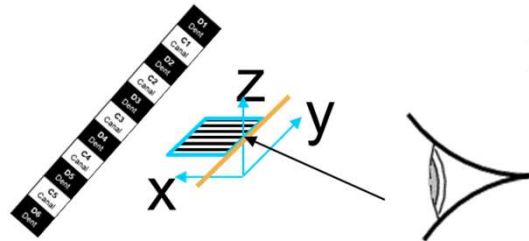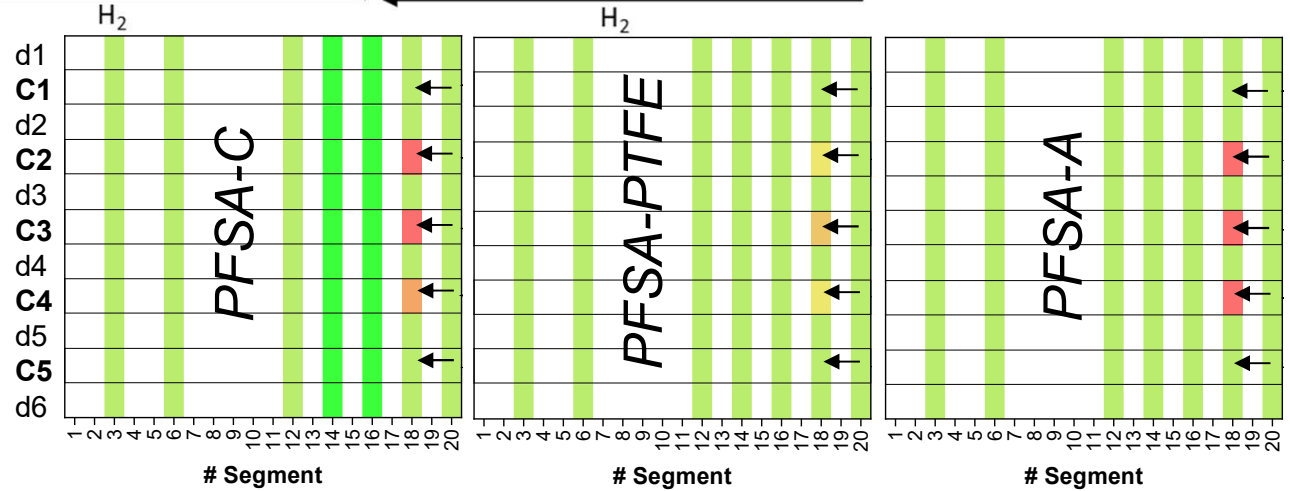

Amincissement localisée
Côté Anode et cathode

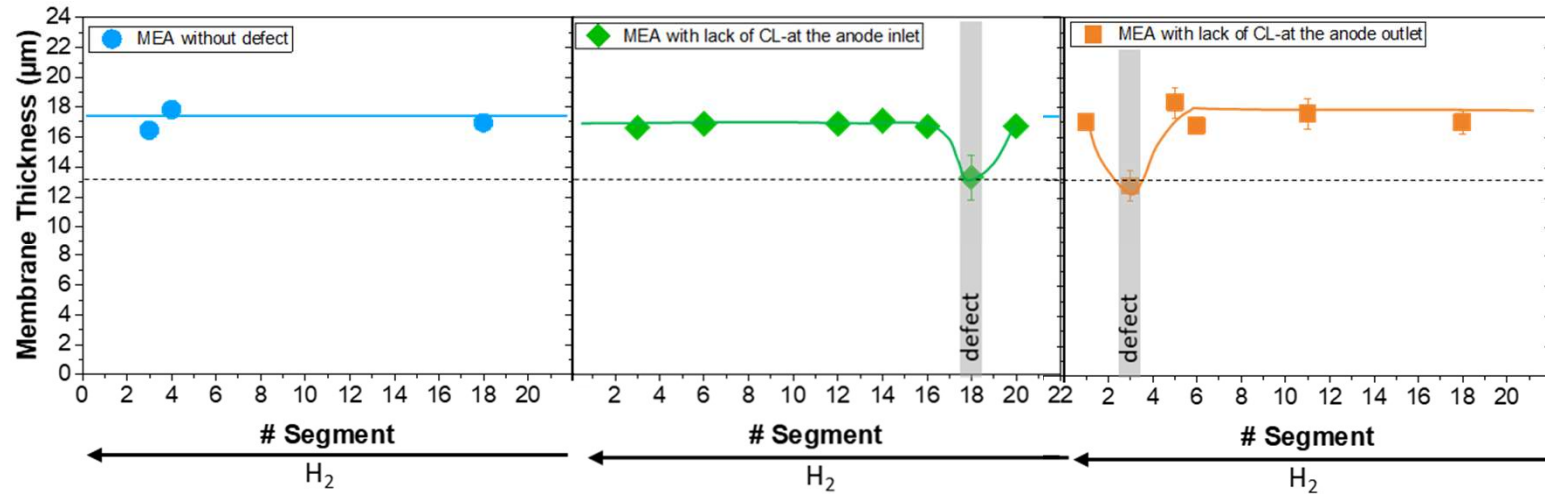

- Diminution épaisseur ($\approx 25\%$) au niveau du défaut
- Pas de diminution d'épaisseur sur les autres segments → Pas de propagation

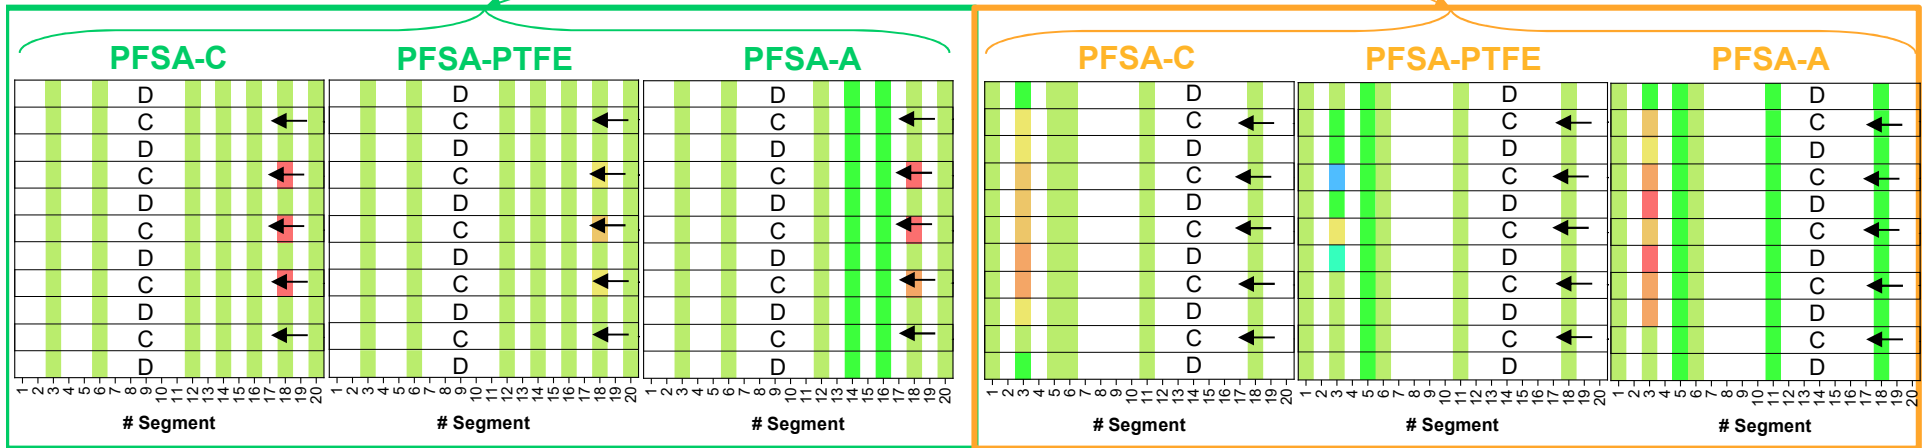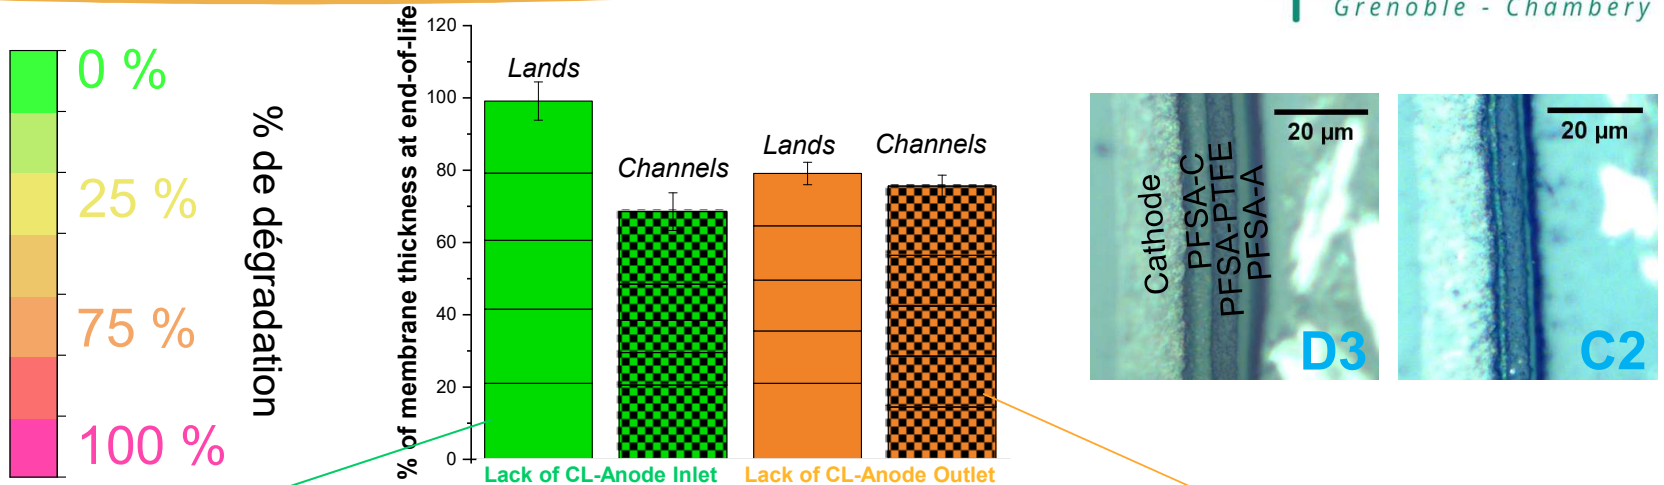




→ Dégradation quasiment totale PFSA-C et PFSA-A dans 3 canaux (localisée) avec défaut en entrée H₂

→ Dégradation plus diffuse PFSA-C et PFSA-A dans dents/canaux (homogène) avec défaut en sortie H₂

➤ RMN solide – ^{19}F

- Spectre des pics de résonance
- Ratio d'aire de pics des atomes de fluor des chaines latérale/centrale
- Détermination $\text{IEC}_{\text{globale}}$ (incluant la couche PFSA-PTFE)

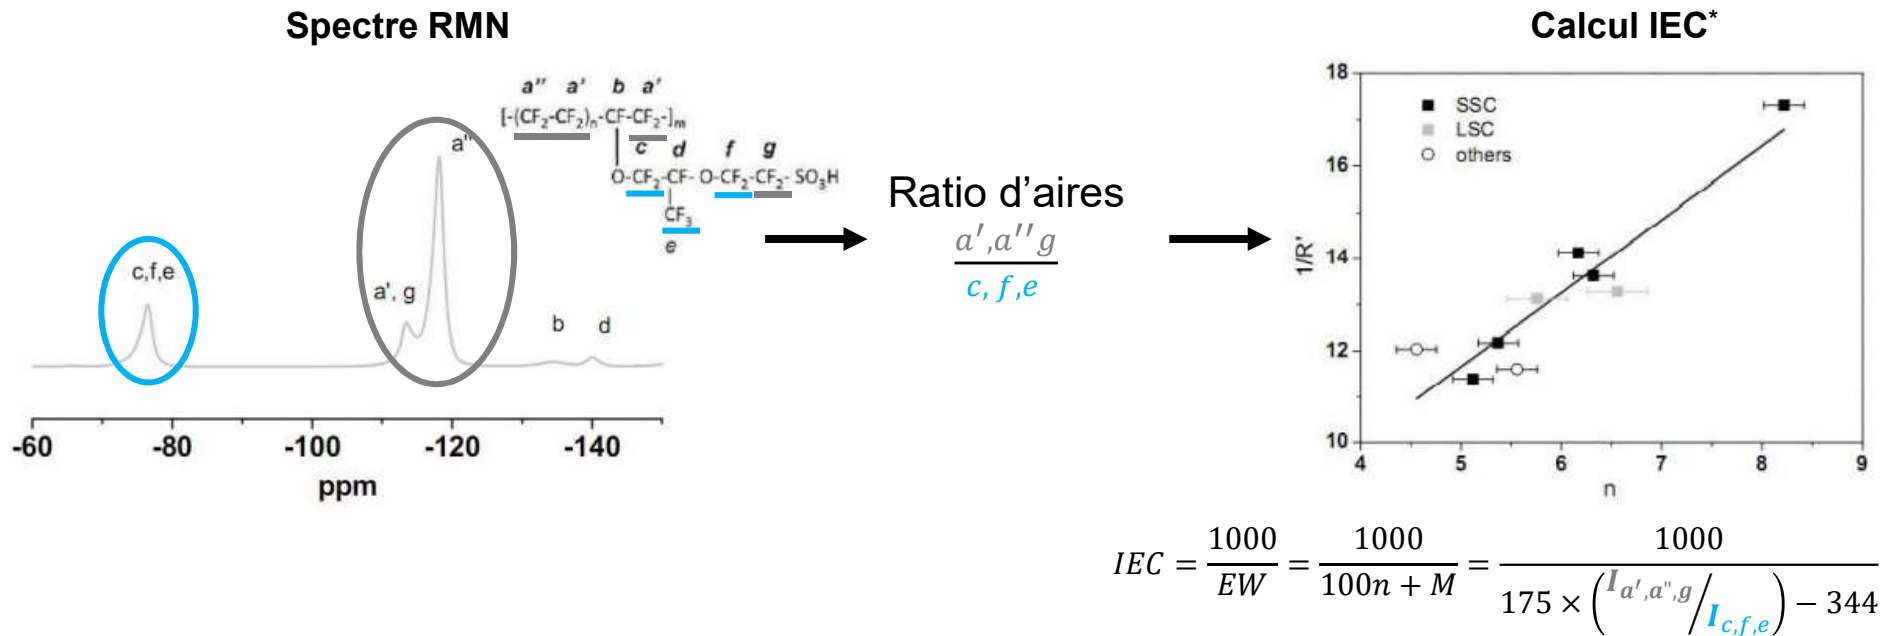

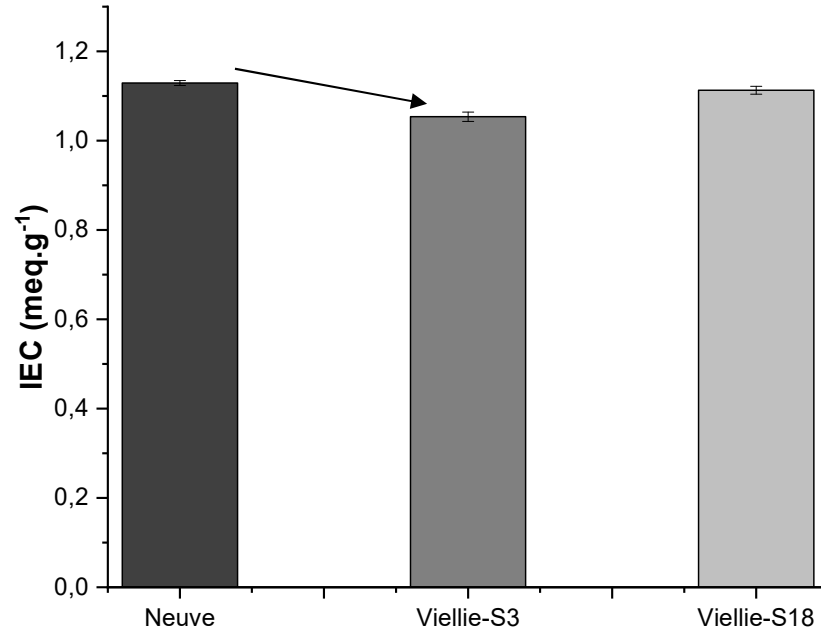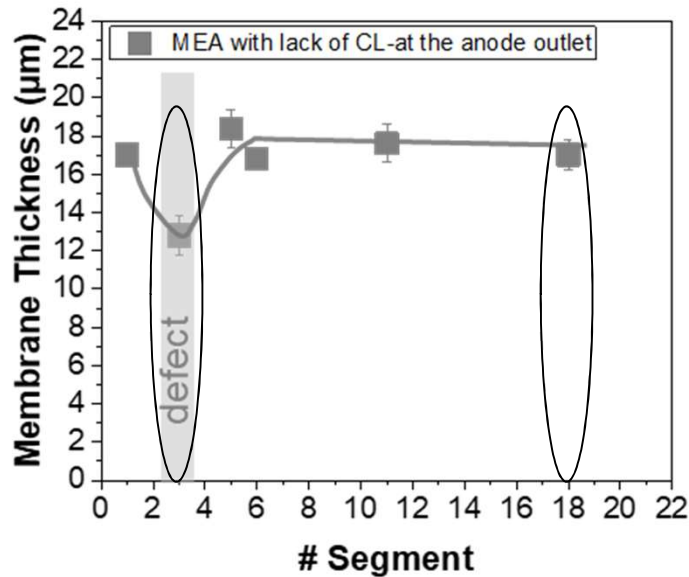

- Diminution IEC global sur segment avec défaut de couche catalytique anodique en sortie H₂ (≈ 8%)
 - *Dégradation chaîne latérale ou disparition PFSA ?*

➤ Microscopie IR – ATR Germanium

Réalisation de mapping


- Résolution : 1,56 μm
- Chaque pixel = un spectre IR
- Cartographie en absorbance pour un nb d'onde donné

➤ Microscopie Raman



Réalisation de pointés

- Résolution : 1 μm
- Spectre en nombre d'onde
- Pas de spectre PFSA-C car présence Pt


Membrane Tri-couche

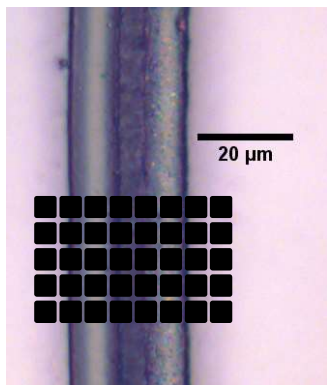



Cartographie Abs. Nb d'onde donné

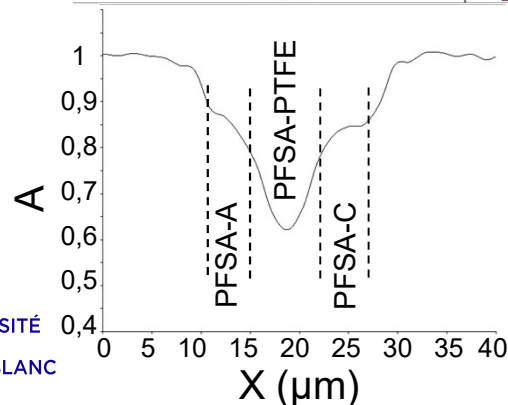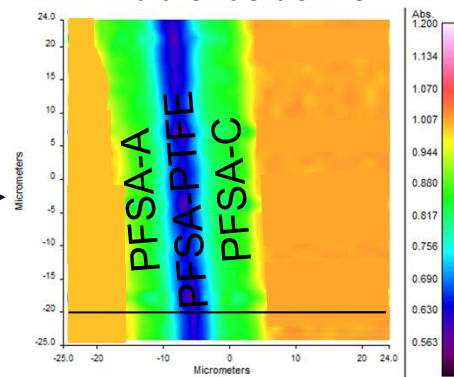


Membrane Tri-couche

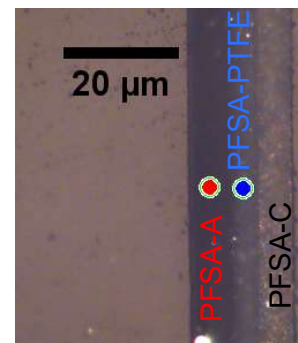


Spectres Raman

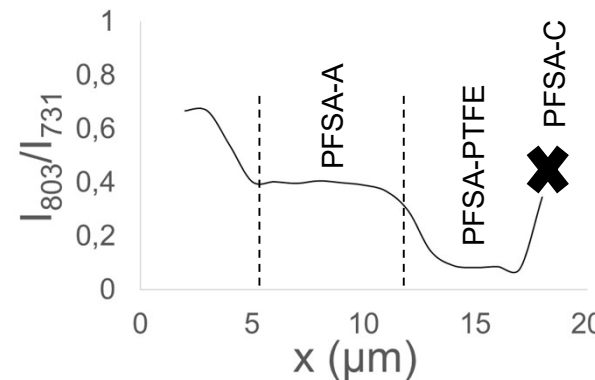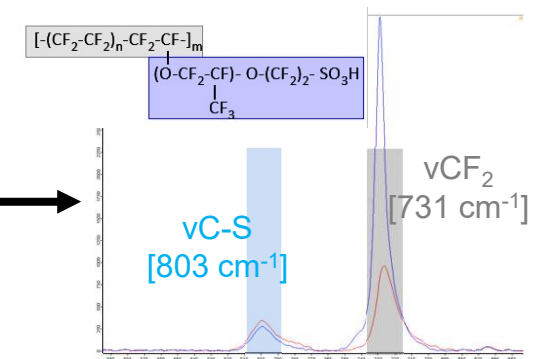




Membrane Tri-couche
« dégradée »

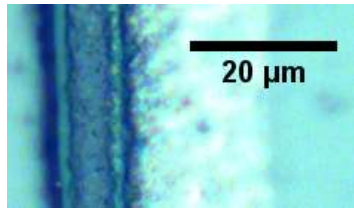

Cartographie Abs.
Nb d'onde donné

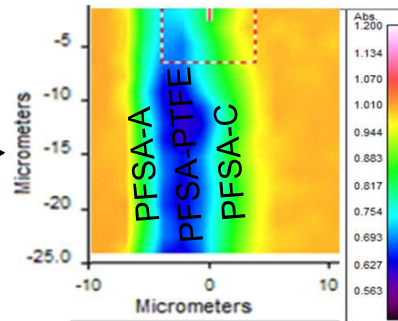


Membrane Tri-couche
« dégradée »

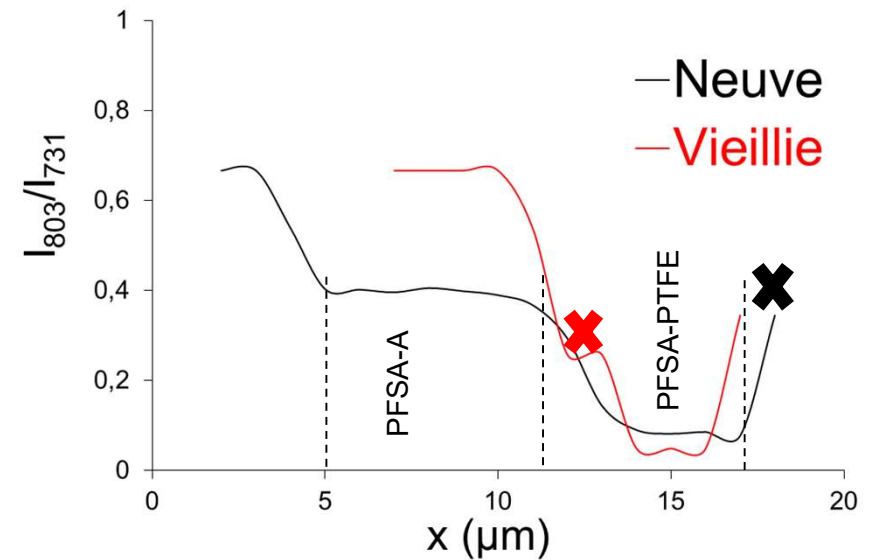
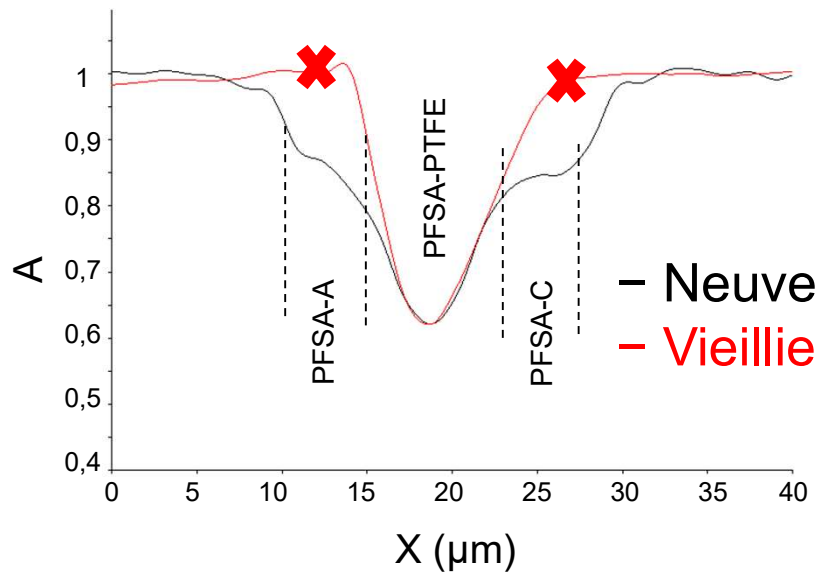
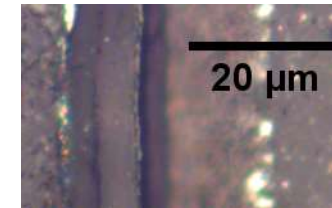


→ Limite de résolution spatiale pour couches externes
→ Etude zone centrale PFSA-PTFE

Membrane dans AME « dégradée »

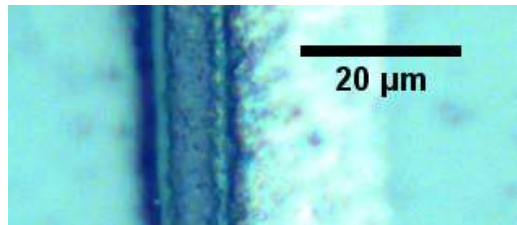


Membrane dans AME « dégradée »

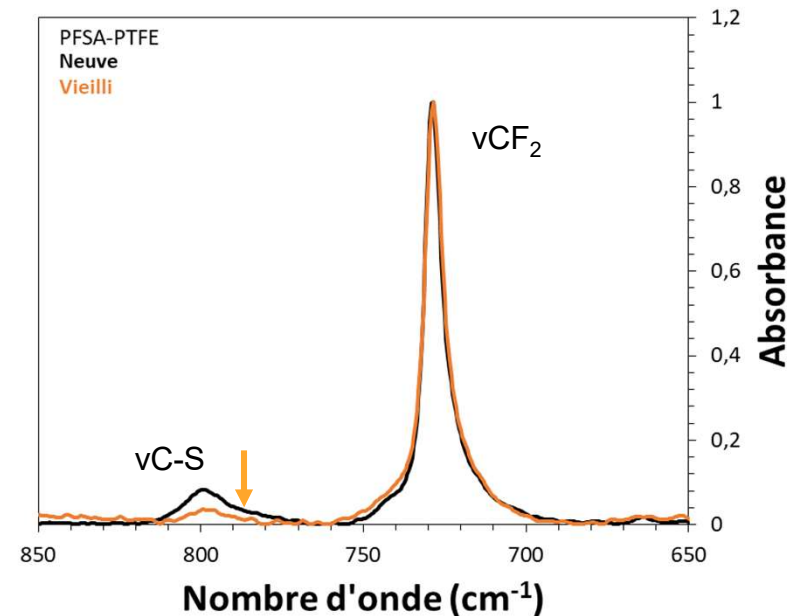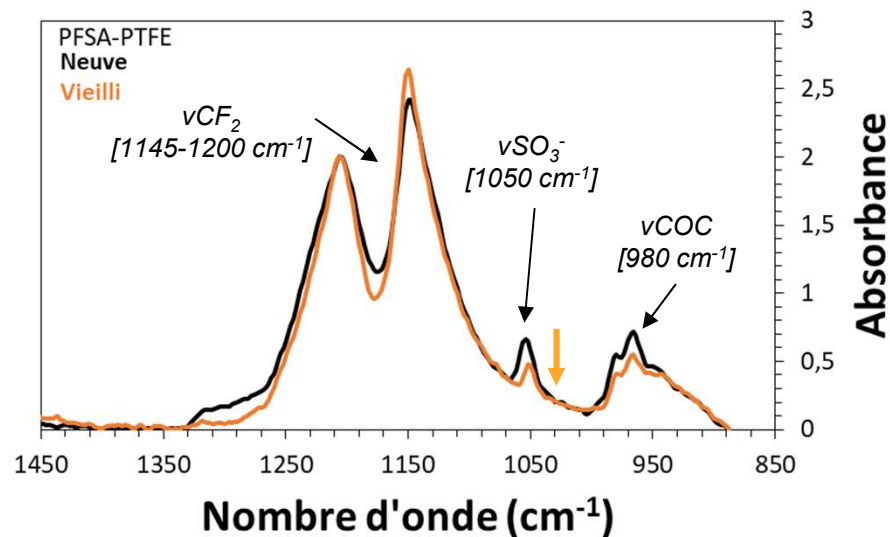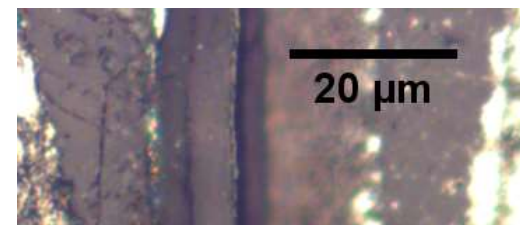


→ Peu de diminution d'épaisseur dans la zone centrale
 → Diminution des signaux associés aux chaînes latérales

- Dégradation chaîne latérale ?
- Perte PFSA ?

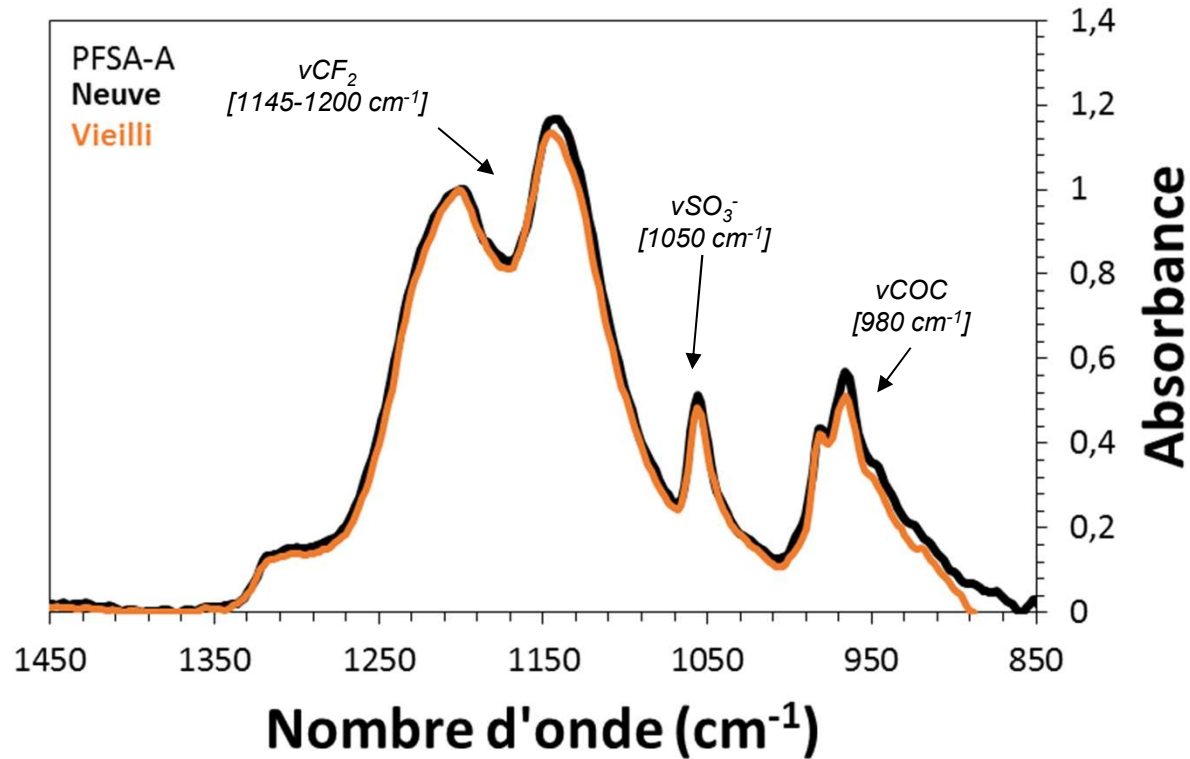

- Aucune différence
- Pas de modification chimique du PFSA

Conclusion : Dégradation globale du PFSA → phénomène d'Unzipping

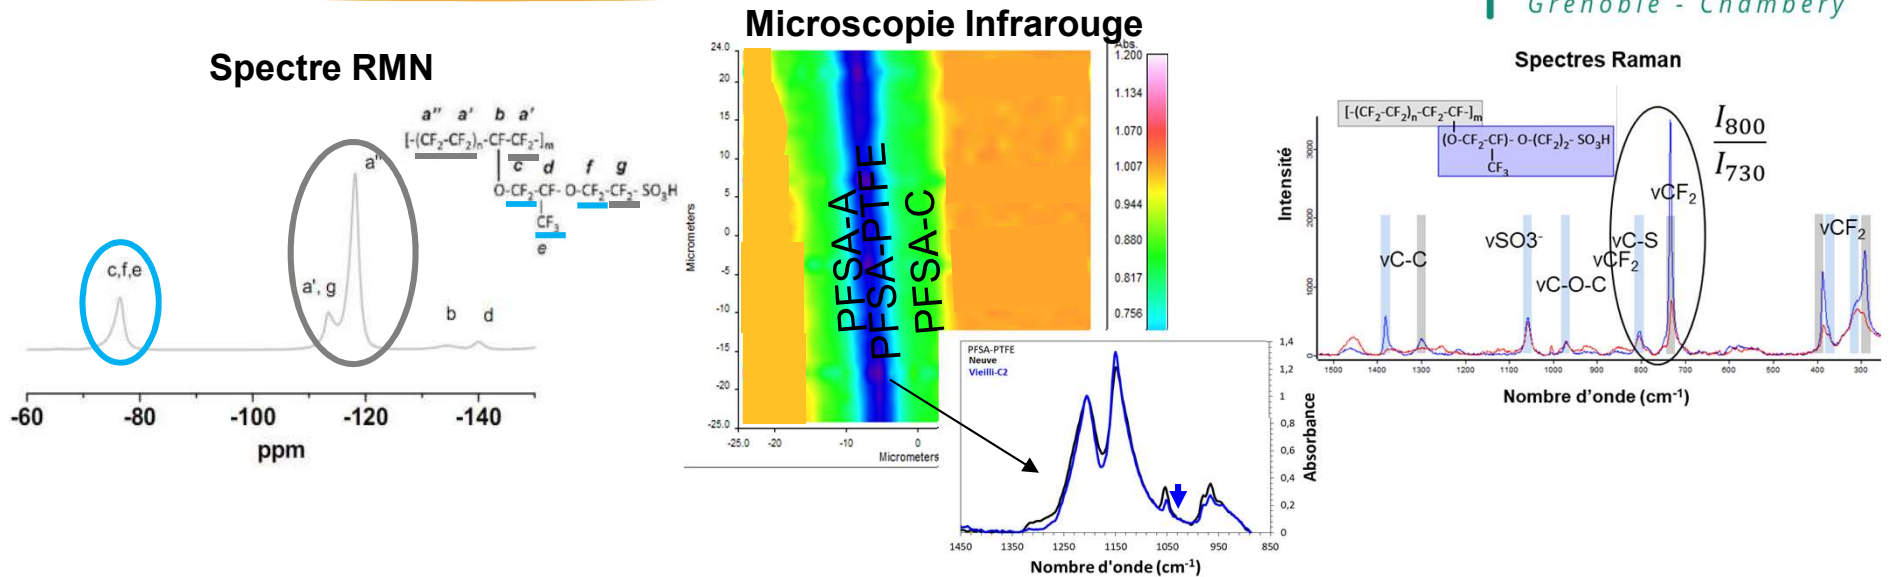

Mise en relation des données IEC localisée, IEC globale, épaisseur des couches

=> Non consistant avec dégradation de la chaîne latérale

Défaut de couche catalytique anodique:

- Dégradation PFSA
 - Phénomène d'Unzipping
 - Couches externes très dégradées (estimée entre 60 et 80 %)
 - Couche centrale moins dégradée (estimée entre 30 et 40 %)

Défaut de couche catalytique anodique:

- Diminution épaisseur membrane : phénomène localisé
 - Entrée H₂ : localisé dans canaux
 - Sortie H₂ : plus diffus dans canaux et dents
 - Phénomène de propagation observé

- Dégradation PFSA
 - Phénomène d'Unzipping
 - Couches externes très dégradées
 - Couche centrale moins dégradée (taux /2)

- Dégradation localisée → faible diminution de l'IEC_{global} par RMN ¹⁹F

Remerciements |



**Merci pour votre
attention**

Remerciement : Marie-Eva Gallacio, stagiaire de DUT SGM